

Cenová ponuka k servisnej zákazke: 101557

Dátum zákazky: 04.09.2024

Dodávateľ:

HServis s.r.o.

Mokrú Lúka 226

050 01 Revúca

IČO: 44853793

DIČ: 2022861258

Odberateľ:

UNI - montáž, s.r.o.

Šoporňa 1474

92552 Šoporňa

IČO: 45597812

DIČ: 2023054154

Náradie: AXAG1800 AKU uhlová brúska

Výrobné číslo: 188720

Záruka od: 09.09.2019

Záruka do: 09.09.2021

Opis poruchy od zákazníka

Nedá sa zapnúť

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

Stav náradia: Znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek náradia: Mierne

Zistenie: Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie ložiska (obr.2) a zlyhanie spínača (obr.3).

Príčina: Zanesenie nečistotami a bežné opotrebenie.

Vyjadrenie: Zanesením nečistôt alebo bežným používaním spínača dochádza k opaľovaniu kontaktov, ktoré sa prejaví nefunkčnosťou spínača. Spínač je nutné vymeniť za nový. U ložísk dochádza bežným opotrebovaním alebo preťažením k poškodeniu dielov ložiska (guľôčok , krytov, klietky guľôčok), ktoré spôsobuje postupne deformáciu krúžkov ložiska a zväčšenie radiálnej vôle. Deformácia krúžkov ložiska a poškodenie ostatných dielov spôsobuje postupné zadieranie ložiska až k zadretiu alebo rozpadnutiu ložiska. Väčšia radiálna vôľa spôsobuje vzájomný stret rotora so statorom a zastavenie rotácie rotora. Poškodenie ložiska sa prejaví zmenou zvuku.

Doporučenie: Po práci je potrebné venovať niekoľko minút čisteniu stroja a vyčistiť aj ventilačné štrbiny najlepšie pomocou stlačeného vzduchu. Funkčnosť spínača je možné predĺžiť jeho čistením pomocou spreja na kontakty.

Číslo	Názov	Objednané	MJ	Cena/ks EUR bez DPH	Cena/ks EUR s DPH	Spolu EUR s DPH
180006026	Spínač	1	ks	13,52	16,22	16,22
100696000	Ložisko 696	1	ks	5,31	6,37	6,37
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,5	hod	20,00	24,00	12,00

Sadzba DPH 20,00 %

Základ 28,83

Daň 5,77

Spolu 34,60

SPOLU bez DPH: 28,83

Spolu s DPH: 34,60

Obrazová príloha:

1.



2.



3.

